

# PORRDZBI

Цифровой переносной детектор утечек газа

- Напряжение питания: 6 щелочных батарей 1,5V AAA
- Настройка основных параметров
- Звуковая и световая сигнализация в случае тревоги
- Программируемая функция автовыключения



ООО "КИПА"

Эксклюзивный дистрибутер "Seitron" s.p. a. в России  
МО, г. Химки, квартал Кирилловка, СНТ "Кирилловка",  
ул. 1-я Садовая, д. 130  
тел.: (495) 795-2-795

<http://www.seitron.ru> e-mail: seitron@kipa.ru



Рис. 1 Внешний вид

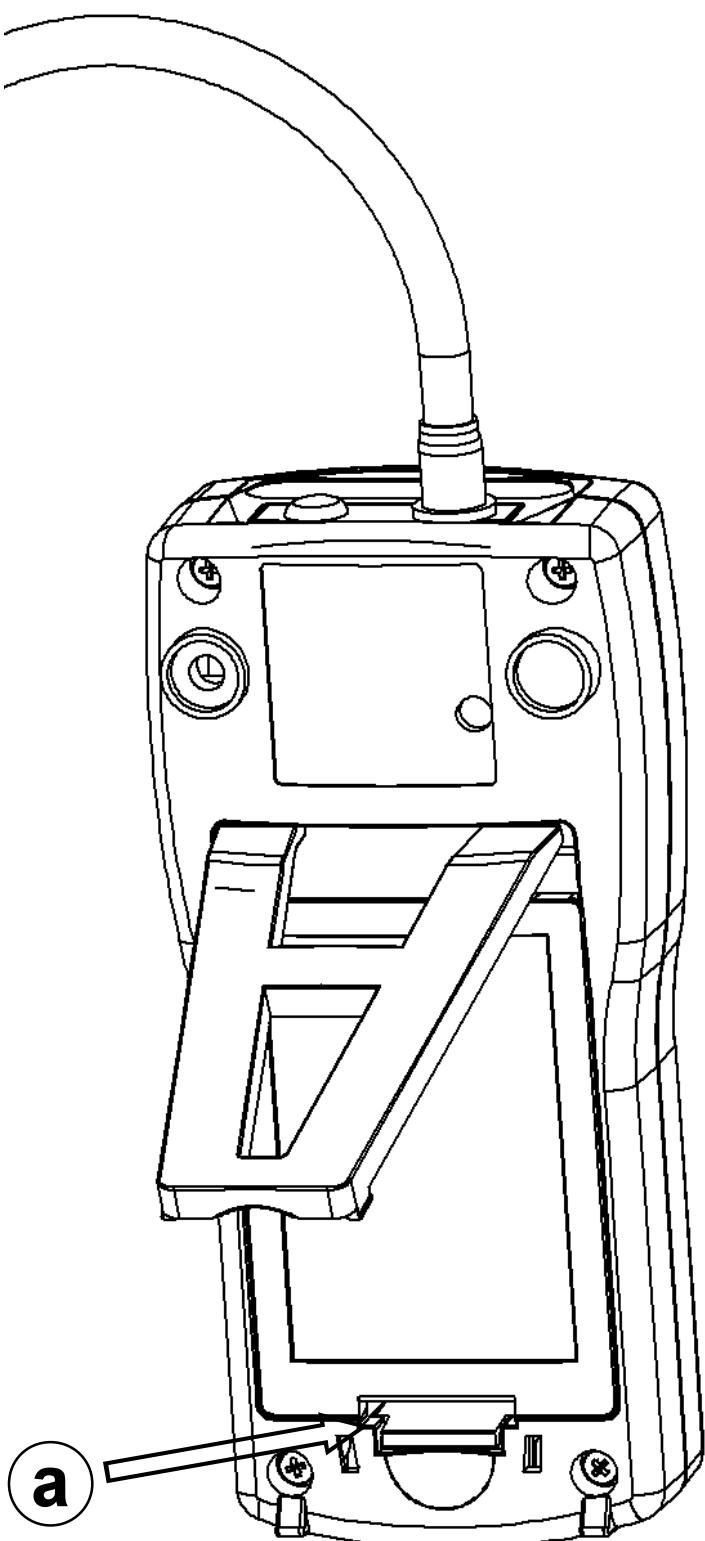


Рис. 2 Местоположение отсека батареий

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

PORRDZBI - цифровой переносной детектор утечек газа, оборудованный внешним гибким зондом (для труднодоступных мест вероятных утечек), в наконечнике которого установлен полупроводниковый датчик для обнаружения низких концентраций газа в приборах и газовых трубах.

Прибор обнаруживает утечки природного газа метана (CH<sub>4</sub>) и сжиженного газа (пропан-бутан или другой тип сжиженного газа). Значение концентрации отображается на жидкокристаллическом 4-х разрядном дисплее и графической шкале в пределах от 0 до 100% полного диапазона прибора.

Электропитание прибора осуществляется от щелочных батареи. Кроме того возможно питание от внешнего источника питания 12V (опция).

В дополнение к этому, PORRDZBI снабжен функциями автообнуления и автоворыкления.

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

### Подготовка к работе

Перед применением прибора необходимо выполнить следующие операции:

- установить батареи, входящие в комплект поставки, в отсек для батареи, соблюдая полярность. Чтобы получить доступ к отсеку батареи, нужно применить небольшое давление во внутрь на пластмассовый рычаг (Рис. 2). При необходимости можно использовать маленькую отвертку.
- при использовании внешнего адаптера (опция) вставить штекер в гнездо (см. рисунок).

стадии прогрева датчика начинает работать функция автообнуления. Она длится 6 секунд и идентифицируется серией коротких сигналов. По окончании автообнуления прибор подает один длинный сигнал, который говорит о полной готовности к работе. В нормальном режиме, при отсутствии утечек газа, прибор подает один короткий звуковой сигнал каждые 2 секунды.

В случае, если обнаружена утечка, частота повторений сигналов возрастает. Чем выше измеренная концентрация, тем чаще звучит сигнал.

По умолчанию в приборе установлено автоматическое отключение через 10 минут. Временное отключение этой функции (до первого отключения прибора вручную) достигается путем нажатия и удерживания в течение по крайней мере 4-х секунд кнопки '①' в момент включения прибора.

Выключение прибора осуществляется нажатием кнопки '①' которое сопровождается трехкратным сигналом.

### '>0<' Кнопка автообнуления

При нажатии этой кнопки (когда прибор включен) осуществляется старт процедуры автообнуления. Как сказано выше, длится она 6 секунд и сопровождается миганием на дисплее 4 - х цифр '**0,000**' и звуковым сигналом.

В течение этой процедуры прибор воспринимает фактическую измеренную концентрацию и она становится нулевым значением для последующих замеров. По окончании процедуры автообнуления прибор подаст один длинный звуковой сигнал.

### Автоматическое выравнивание нуля

При отсутствии газа детектор непрерывно проверяет нулевое значение и производит автоматическое выравнивание нуля, если произошло его изменение в некоторых пределах.

Эта компенсация невидима для пользователя и выполняется каждые две секунды. Она устраняет возможные изменения нуля, которые могут произойти из-за различных температурных колебаний и допусков электронных компонентов.

Когда детектор обнаруживает присутствие газа компенсация нулевого значения прекращается и прибор переходит к замеру концентрации газа.


### 'Н' Кнопка удержания

Кнопкой 'Н' активируется режим "удержания", который позволяет "замораживать" на дисплее значение текущей концентрации. В этот момент прибор издает один короткий сигнал. В течение удержания показаний в верхней строке дисплея отображается значение текущей концентрации, а в нижней строке "замороженное" значение.

При повторном нажатии кнопки 'Н' прибор выходит из режима удержания, подтверждая это коротким звуковым сигналом.

### 'UNIT' Кнопка выбора единицы измерений

Нажатием кнопки 'UNIT' осуществляется выбор единицы измерений, которая будет отображена на дисплее. Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит изменение единиц измерений циклически (по кругу), в следующей последовательности (начиная с текущей единицы):

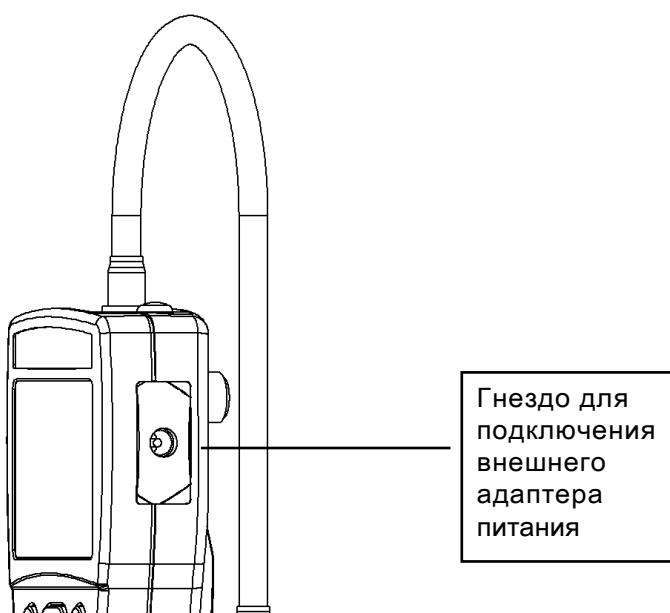

### Описание кнопок

#### '①' Кнопка вкл/выкл

Чтобы включить или выключить детектор нужно нажать кнопку '①'. При включении прибора он подает один короткий сигнал и запускается стадия прогрева датчика, длительность которой равна 45 секунд. В течение этого периода на дисплее отображено слово 'HEAT' и оставшееся время до его окончания. После завершения

=> ppm => %vol => %L.E.L. => ppm =>

- ppm = (parts per million),  $\text{млн}^{-1}$  (частей на миллион)
- % vol = % объемных долей
- % L.E.L. = % НКПР (Нижний Концентрационный Предел Распространения)

Выбранная единица измерений сохраняется в памяти и остается на дисплее при следующем включении прибора.

#### 'SET' Кнопка настройки

При нажатии и удерживании в течение 3-х секунд этой кнопки прибор входит в меню настройки. В этом меню пользователь может выбрать три параметра для изменения. Переключение между ними осуществляется кнопкой 'SET'. Параметр изменяется с помощью следующих кнопок:

'FUNC' Увеличивает значение или переключает циклически (по кругу) между вкл и выкл.

'UNIT' Уменьшает значение или переключает циклически между вкл и выкл.

Для изменения доступны следующие параметры:

#### 'P1' Включение/Отключение акустической обратной связи

Этот параметр обозначен словом 'Set1'. Он позволяет включить или отключить звуковые сигналы обратной связи. Изменение значений осуществляется кнопками 'UNIT' и 'FUNC'. По умолчанию этот параметр установлен на значение включено (Set1 = On).

#### 'P2' Время автоворыключения

От параметра 'Set1' нажатием кнопки 'SET' осуществляется переход к следующему параметру 'Set2', который устанавливает время автоматического отключения прибора.

Кнопкой 'UNIT' уменьшается текущее значение, кнопкой 'FUNC' – увеличивается.

Этот параметр может быть установлен от 1 до 30 минут с шагом в 1 минуту. При активированной этой функции на дисплее в левом верхнем углу отображен символ . Функция отключена, если на дисплее отображено значение 'OFF'. В этом случае прибор может быть выключен только вручную.

#### 'P3' Включение/Отключение тревожной сигнализации

От параметра 'Set2' кнопкой 'SET' осуществляется переход к следующему параметру 'Set3', который включает или отключает звуковую сигнализацию в случае тревоги.

Кнопкой 'UNIT' или 'FUNC' происходит изменение значений.

По умолчанию этот параметр установлен на значение включено (Set3 = On).

Дальнейшее нажатие кнопки 'SET' выходу из режима настройки. Установленные значения сохраняются в памяти прибора.

#### ФУНКЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ДИАПАЗОНА

Эта функция активна всегда. Она контролирует, чтобы измеренная концентрация газа оказалась в пределах измерений.

При превышении пределов измерений прибор издает серию звуковых сигналов с максимальной частотой , а на дисплее появляются символы 'ALM' (тревога) в верхней строке и символы 'OFL' (превышение) в нижней строке.

#### ФУНКЦИЯ ПРОВЕРКИ БАТАРЕЙ

Прибор непрерывно контролирует степень зарядки батарей. Если напряжение батарей падает ниже некоторого значения, на дисплее отображается символ в верхнем правом углу. Это означает, что батареи разрядились, но прибор все еще работоспособен. После этого, когда напряжение батарей падает ниже другого критического значения появляется надпись 'Lo bAtt'. В этом случае не гарантировано безукоризненное функционирование прибора. Единственная доступная функция – отключение.

После замены батарей, прибор будет снова полностью функционировать при условии, если напряжение питания достаточно.

#### ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

PORRDZBI подает звуковые сигналы акустической обратной связи и сигналы тревоги. Когда прибор обнаруживает концентрацию газа выше нуля, частота звуковых сигналов увеличивается пропорционально уровню концентрации.

#### ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА

Прибор периодически проверяет работоспособность датчика. В случае, если последний признан дефектным, детектор издает непрерывный звуковой сигнал (при активированной функции сигналов тревоги) и на дисплее отображается слово 'SEnS FAIL'.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	9V 6x1,5V щелочные батареи типа AAA	Разрешение Единицы измерений	1 млн <sup>-1</sup> (ppm) млн <sup>-1</sup> (ppm), % об. доли, % НКПР
Питание от внешнего источника	12V= 100mA	Тип датчика	термокатализитический
Продолжительность работы батарей	4 часа минимум	Срок службы ЧЭ	12 месяцев
Уровень разрядки батарей I 	6,00V (прибор работает)	Время прогрева	макс. 45 секунд
Уровень разрядки батарей II ' Lo bAtt '	5,50V (прибор не работает)	Время автоворыключения	1 ... 30 минут
Диапазоны измерений	0,00 ... 10,000 млн <sup>-1</sup> 0,00 ... 1% об. доли 0,00 ... 20% НКПР Метан (CH <sub>4</sub> ) 0,00 ... 1,800 млн <sup>-1</sup> Сжиженный газ (изо C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	Дисплей Степень защиты Рабочая температура Температура хранения Рабочая влажность  Материал корпуса Цвет корпуса Размеры Вес Длина зонда Аксессуары	жидкокристаллический IP 20 0°C ... +40°C -10°C ... +50°C 20% ... 80% ОВ (без конденсата) ABS V0 (негорючий) темно-синий 72x151x37 мм (ШxВxГ) ~312 гр. 270 мм Внешний адаптер питания 230V~/12V= 100 mA (по отдельному заказу)

В целях постоянного развития изделий, изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не ухудшающие работу изделия, без предварительного уведомления. Завод-изготовитель гарантирует качественную работу прибора согласно Европейской Норме 1999/44/ЕС. По запросу потребителя возможно предоставление полного текста гарантии завода-изготовителя.